野田市水防計画 (資料編)

令和6年4月

野田市

目 次

| 第 | 1 | 章 | 1 | 重 | 要水 | 防区 | 域 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|----|----------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | _ | 1 | [| 国土 | 交通 | 省 | 管: | 理(| D; | 危 | 険 | 度 | 評 | 定 | 基 | 準 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
| | 1 | _ | 2 | [| 国土 | 交通 | 省 | 管: | 理 | 重 | 要 | 水 | 防 | 筃 | 所 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 |
| | 1 | _ | 3 | 9 | 野田 | 市管 | ·理 | 重 | 要 | 水 | 防 | 笛 | 所 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 7 |
| 第 | 2 | 章 | 7 | | | 水防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | _ | 1 | | | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | _ | 2 | | | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | _ | 3 | | | 等操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | _ | 4 | | | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | _ | | | | 市道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 | 3 | 章 | 7 | | | 業・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | _ | | | | 作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 | 4 | 章 | 7 | | | 動実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | 活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 | 5 | 章 | 7 | | | 料• | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | 資料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | _ | 2 | į | 参考 | 資料 | · (| 住. | 民 | 围 ₂ | 知 | 資 | 料 | 例 |) (| | • | | • | | • | • | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | 7 | 7 |

第1章 重要水防区域

第1章 重要水防区域

1-1 国土交通省管理の危険度評定基準

| | で 週旬旬座 の危険及辞た基準 重 | 要度 | |
|--------|---|--|-------|
| 種 別 | A水防上最も重要な区間 | 安 及 B水防上重要な区間 | 要注意区間 |
| 越水(溢水) | 計画高水流量規模の洪水の水位が現況の堤防高を越える箇所。 | 計画高水流量規模の洪水の水位と現 況の堤防高との差が堤防の計画余裕 高に満たない箇所。 | |
| 堤体漏水 | 堤防の機能に支障が生じる堤体の変化の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、類似の変化が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能にる支障が生じる堤体の変状の機能にるお支障が生じる場かの堤防の機能に被災状況が確認で変状の履歴(被災状況が確認であり、がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる箇所。 | 堤防の機能に支障が生じる堤体の変化の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被災状況が確認できるもの)はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。 | |
| 基礎地盤漏水 | 堤防の機能に支障が生じる基礎 地盤漏水に関係する変状の履歴 (被災状況が確認できるもの)が あり、類似の変状が繰り返し生じ ている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防 の機能に支障が生じる変状の生じ るおそれがあり、かつ堤防の機能 に支障が生じる基礎地盤漏水に 関係する変状の履歴(被災状況が確 認できるもの)がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基 礎地盤漏水が生じる可能性が特に 高いと考えられる箇所。 | 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴(被災状況が確認できるもの)はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。 | |
| 水衝・洗掘 | 水衝部にある堤防の前面の河床 が深掘れしているが、その対策が 未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作 物の突出箇所で、堤防護岸の根固 め等が洗われ一部破損している が、その対策が未施工の箇所。 | 水衝部にある堤防の前面の河床が深 掘れにならない程度に洗掘されてい るが、その対策が未施工の箇所。 | |
| 工作物 | 河川管理施設等応急対策基準に 基づく改善措置が必要な堰、橋梁、 樋管その他の工作物の設置されて いる箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の 桁下高等が計画高水流量規模の洪 水の水位以下となる箇所。 | 橋梁その他の河川横断工作物の桁下 高等と計画高水流量規模の洪水の水 位との差が堤防の計画余裕高に満た ない箇所。 | |

| 工事施工 | | 出水期間中に堤 防を開削する工事 箇所又は仮締切り 等により本堤に影 響を及ぼす箇所。 |
|-----------------|--|---|
| 新堤防・破堤跡・ 旧川跡 | | 新堤防で築造後 3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川 跡の箇所。 |
| 陸閘 | | 陸閘が設置され ている箇所。 |

1-2 国土交通省管理重要水防箇所

令和5年度江戸川重要水防箇所一覧表

| | 図面 | 重要 | 度 | 左 | 重要水防箇所 | | | |
|----|------------|---|------------------------|-----|--------|--|-----------|--|
| 番号 | 対象番号 | 種別 | 階級 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 1 | 江左 59-1 | 工作物 | В | 左 | 関宿三軒家 | 59.0k上388m | 1 箇所 | 関宿水門橋 |
| 2 | 江左 59-2 | 旧川跡 | 要注 | 左 | 関宿町 | 59.0k 上 289m 59.0k 上 277m | 12.0 | 旧川跡の堤防 |
| 3 | 江左 59-3 | 越水 (溢 水) 旧川跡 | B 要注 | 左 | 関宿町 | 59. 0k <u>L</u> 277m 59. 0k <u>L</u> 117m | 160. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 旧川跡の堤防 |
| 4 | 江左 59-4 | 越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡 | B B 要注 | 左 | 関宿町 | 59.0k上117m 59.0k | 117. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防 |
| 5 | 江左 58-1 | 越水(溢水) 堤体漏水 | B B | 左 | 関宿町 | 59.0k 58.0k上219m | 763. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 6 | 江左 58-2 | 越 水 (溢 水) 堤体漏水 | B B | 左 | 関宿江戸町 | 58.0k 上 219m 57.5k 上 449m | 258. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 7 | 江左 57-1 | 越水(溢 水) 堤体漏水 旧川跡 | B B 要注 | 左 | 関宿江戸町 | 57. 5k 上 449 57. 5k 上 44m | 405. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防 |
| 8 | 江左 57-2 | (重点) 越水(溢 水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 旧川跡 | B B B B 要注 | 左 | 関宿江戸町 | 57. 5k 上 44m 57. 0k 上 420m | 118. 0 | 危険個所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防 |
| 9 | 江左 57-3 | 越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 旧川跡 | B B B 要注 | 左 | 関宿元町 | 57.0k 上 420m 57.0k 上 355m | 65. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防 |
| 10 | 江左 57-4 | (重点) 工作物 | A | 左 | 関宿元町 | 57.0k上359m | 1箇所 | 新関宿橋 |
| 11 | 江左 57-5 | 堤体漏水 基礎地盤 漏水 旧川跡 | B B 要注 | 左 | 関宿元町 | 57.0k上355m 57.0k上349m | 6.0 | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防 |

| 亚 | 図面 | 重要 | 度 | 左 | 左 重要水防箇所 | | 江 巨 | | | | |
|----|------------|-------------------------|-------------------|----|----------|--------------------------------|-----------|---|--|--|--|
| 番号 | 対象 番号 | 種別 | 階級 | 岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 | | | |
| 12 | 江左 57-6 | 越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 旧川跡 | B B B 要注 | 左 | 関宿元町 | 57. 0k 上 349m 57. 0k 上 346m | 3.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防 | | | |
| 13 | 江左 57-7 | 越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 | B B B | 左 | 関宿元町 | 57. 0k 上 346m 56. 5k | 837.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | | | |
| 14 | 江左 56-1 | 越水(溢水) | B B | 左 | 関宿内町 | 56. 5k 55. 5k | 941. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | | | |
| 15 | 江左 55-1 | 越水(溢水) | В | 左 | 関宿内町 | 55. 5k 55. 0k <u>+</u> 444m | 55. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 16 | 江左 55-2 | 越水(溢水) | В | 左 | 西高野 | 55. 0k 上 444m 54. 5k 上 318m | 623. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 17 | 江左 54-1 | 越水(溢水) | В | 左 | 中戸 | 54. 5k 上 318 52. 0k 上 420m | 2396. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 18 | 江左 52-1 | 越水(溢水) | В | 左 | 柏寺 | 52.0k 上 420m 51.5k 上 235m | 686. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 19 | 江左 51-1 | 越水 (溢水) | В | 左 | 親野井 | 51.5k 上 235m 51.0k 上 30m | 705. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 20 | 江左 51-2 | 越水 (溢水) | В | 左 | 次木 | 51.0k 上 30m 50.0k 上 421m | 628. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 21 | 江左 51-3 | (重点) 工作物 | A | 左 | 関宿町 | 51.0k 上 3m | 1 箇所 | 宝珠花橋 | | | |
| 22 | 江左 50-1 | 工作物 | В | 左 | 関宿町 | 50.5k上486m | 1 箇所 | 宝珠花橋歩道橋 | | | |
| 23 | 江左 50-2 | 越水(溢水) | В | 左 | 東宝珠花 | 50.0k 上 421m 50.0k 上 185m | 236. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) | | | |
| 24 | 江左 50-3 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 東宝珠花 | 50.0k 上 185m 50.0k 上 173m | 12. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R2江戸川左岸東宝珠 花地先堤防整備工事(R4.6) | | | |

| | 図面 | 重要原 | 变 | 左 | 重要ス | k防箇所 | | |
|----|------------|------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------|-----------|--|
| 番号 | 対象番号 | 種別 | 階級 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 25 | 江左 50-4 | 越水 (溢水) 块体漏水 新堤防 | B B 要注 | 左 | 東宝珠花 | 50.0k 上 173m 49.5k 上 40m | 599.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R2江戸川左岸東宝珠 花地先堤防整備工事(R4.6) |
| 26 | 江左 49-1 | 越水(溢水) | В | 左 | 東宝珠花 | 49. 5k 上 40m 49. 5k 上 37m | 3.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 27 | 江左 49-2 | 越水(溢水) | В | 左 | 平井 | 49. 5k 上 37m 48. 5k 上 88m | 903. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 28 | 江左 48-1 | 越水 (溢水) | В | 左 | 岡田 | 48.5k 上 88m 47.5 上 31m | 1054.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 29 | 江左 47-1 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 左 | 岡田 | 47.5k 上 31m 47.5k 上 30m | 1.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 30 | 江左 47-2 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 左 | 東金野井 | 47.5k 上 30m 47.0k 上 424m | 77. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 31 | 江左 47-3 | 越水(溢水) | В | 左 | 東金野井 | 47.0k 上 424m 47.0k 上 362m | 62. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 32 | 江左 47-4 | 越水 (溢水) 块) 堤体漏水 | B B | 左 | 東金野井 | 47.0k 上 362m 47.0k 上 285m | 77. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 33 | 江左 47-5 | 越水 (溢水) | В | 左 | 東金野井 | 47.0k 上 285m 47.0k 上 282m | 3.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 34 | 江左 47-6 | (重点) 越水 (溢 水) | В | 左 | 東金野井 | 47.0k 上 282m 45.5k 上 481m | 1272. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 氾濫危険水位設定箇所(野田観測所) |
| 35 | 江左 45-1 | 工作物 | В | 左 | 東金野井 | 45.5k上462m | 1 箇所 | 金野井大橋 |
| 36 | 江左 45-2 | 越水 (溢水) | В | 左 | 東金野井 | 45. 5k 上 309m 44. 5k 上 437m | 873. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 37 | 江左 44-1 | 越水(溢水) | В | 左 | 尾崎 | 44. 5k 上 437m 44. 0k 上 261m | 666. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 38 | 江左 44-2 | (重点) 工作物 | A | 左 | 尾崎 | 44.0k上328m | 1 箇所 | 東武鉄道江戸川橋梁 |
| 39 | 江左 44-3 | 越水 (溢水) 块) 堤体漏水 | B B | 左 | 尾崎 | 44.0k 上 261m 44.0k 上 50m | 211.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |

| -F | 図面 | 重要原 | 变 | 左 | 重要才 | 、防箇所 | | |
|----|------------|----------------------------|---------|-----|-------|--------------------------------|-----------|--|
| 番号 | 対象番号 | 種別 | 階級 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 40 | 江左 44-4 | 越水 (溢水) | В | 左 | 尾崎 | 44.0k 上 50m 44.0k 上 49m | 1.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 41 | 江左 44-5 | 越水 (溢水) | В | 左 | 岩名一丁目 | 44.0k 上 49m 43.0k 上 392m | 566. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 42 | 江左 43-1 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 左 | 岩名一丁目 | 43.0k上392m 42.5k上254m | 646. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 43 | 江左 42-1 | 越水 (溢水) | В | 左 | 岩名一丁目 | 42. 5k 上 254m 42. 0k 上 483m | 284. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 44 | 江左 42-2 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 岩名一丁目 | 42. 0k 上 483m 42. 0k 上 203m | 280.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R3江戸川左岸岩名地 先堤防整備工事(R5.3) |
| 45 | 江左 42-3 | 越水 (溢水) | В | 左 | 岩名一丁目 | 42.0k 上 203m 42.0k 上 83m | 120. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 46 | 江左 42-4 | (重要) 越水 (溢 水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 岩名一丁目 | 42.0k 上 83m 41.5k 上 219m | 361. 0 | 危険個所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R3江戸川左岸岩名地 先堤防整備工事(R5.3) |
| 47 | 江左 41-1 | 越水 (溢水) | В | 左 | 岩名一丁目 | 41.5k 上 219m 41.5k 上 119m | 100.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 48 | 江左 41-2 | 越水 (溢 水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 岩名一丁目 | 41.5k 上 119m 41.0k 上 254m | 356. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R2江戸川左岸岩名地 先堤防整備工事(R4.1) |
| 49 | 江左 41-3 | 越水 (溢水) | В | 左 | 岩名一丁目 | 41.0k 上 254m 41.0k 上 101m | 153. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 50 | 江左 39-1 | 新堤防 | 要注 | 左 | 中野台 | 39.0k上418m 39.0k上414m | 4.0 | 築堤後3年未満 R1江戸川左岸中野台 地先堤防整備工事(R3.3) |
| 51 | 江左 39-2 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 中野台 | 39.0k上414m 39.0k上338m | 76. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R1江戸川左岸中野台 地先堤防整備工事(R3.3) |
| 52 | 江左 39-3 | 越水 (溢 水) | В | 左 | 中野台 | 39.0k 上 338m 39.0k 上 228m | 110.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 53 | 江左 39-4 | (重点) 工作物 | A | 左 | 中野台 | 39.0k上282m | 1 箇所 | 野田橋 |
| 54 | 江左 39-5 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 中野台 | 39.0k 上 228m 39.0k 上 98m | 130.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R1江戸川左岸中野台 地先堤防整備工事(R3.3) |

| 亚 | 図面 | 重要点 | | 左右 | 重要才 | k防箇所 | 江 巨 | |
|----|------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------------------------------|-----------|--|
| 番号 | 対象 番号 | 種別 | 階級 | 岩岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 55 | 江左 39-6 | 越水(溢水) | В | 左 | 中野台 | 39.0k 上 98m 38.5k 上 479m | 141.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 56 | 江左 38-1 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 左 | 中野台 | 38.5k 上 479m 38.5k 上 180m | 299. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 |
| 57 | 江左 38-2 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 中野台 | 38.5k 上 180m 38.5k 上 104m | 76. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R1江戸川左岸中野台 地先堤防整備工事(R3.3) |
| 58 | 江左 38-3 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 今上 | 38. 5k 上 104m 38. 0k 上 468m | 123. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R1江戸川左岸中野台 地先堤防整備工事(R3.3) |
| 59 | 江左 38-4 | 越水(溢水) | В | 左 | 今上 | 38. 0k 上 468m 38. 0k 上 455m | 13. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 60 | 江左 38-5 | 越水 (溢水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 今上 | 38. 0k 上 455m 38. 0k 上 215m | 240.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R2江戸川左岸今上地 先堤防整備工事(R4.3) |
| 61 | 江左 38-6 | 越水 (溢水) | В | 左 | 今上 | 38.0k 上 215m 38.0k 上 115m | 100.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 62 | 江左 38-7 | 越水 (溢 水) 新堤防 | B 要注 | 左 | 今上 | 38.0k 上 115m 37.5k 上 329m | 280. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R2江戸川左岸今上地 先堤防整備工事(R4.3) |
| 63 | 江左 37-1 | 越水 (溢水) | В | 左 | 今上 | 37.5k 上 329m 35.5k 上 176m | 2146.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 64 | 江左 35-1 | 工作物 | В | 左 | 今上 | 35.0k上475m | 1 箇所 | 玉葉橋 |

令和5年度利根運河重要水防箇所一覧表

| - | 図面 | 重要 | 度 | 左右 | 重要才 | 、防箇所 | 7.5 | |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------|-----|-------|------------------------------|-----------|---|
| 番号 | 対象番号 | 種別 | 階級 | 石岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k.m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 1 | 運右 7-3 | 堤体漏水 | В | 右 | 上三ヶ尾 | 7.0k 上 121m 7.0k 上 91m | 30 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 |
| 2 | 運右 7-5 | 堤体漏水 | В | 右 | 上三ヶ尾 | 7.0k 上 30m 6.5k 上 509m | 36 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 |
| 3 | 運右 6-1 | 越水(溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 上三ヶ尾 | 6. 5k 上 509m 6. 5k 上 381m | 128 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 |
| 4 | 運右 6-8 | 越水(溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 上三ヶ尾 | 6.0k 上 77m 5.5k 上 394m | 179 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 |
| 5 | 運右 5-1 | 越水(溢水)基礎地盤漏水 | B B | 右 | 上三ヶ尾 | 5.5k 上 394m 5.5k 上 322m | 72 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 |
| 6 | 運右 5-2 | 越水(溢水) 基礎地盤 漏水 | B B | 右 | 柏市大青田 | 5.5k 上 322m 5.5k 上 101m | 221 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 |
| 7 | 運右 5-3 | 越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 | B B B | 右 | 柏市大青田 | 5.5k 上 101m 5.5k 上 15m | 86 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 |
| 8 | 運右 5-4 | 越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 | B B B | 右 | 上三ヶ尾 | 5.5k 上 15m 5.0k 上 248m | 243 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 |
| 9 | 運右 4-1 | 越 水 (溢 水) 堤体漏水 基礎地盤 漏水 | B B B | 右 | 下三ヶ尾 | 4.5k 上 311m 4.5k 上 180m | 131 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 |
| 10 | 運右 4-2 | 越水(溢水) | В | 右 | 下三ヶ尾 | 4.5k 上 180m 4.0k 上 320m | 402 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) |
| 11 | 2-10 | 越水(溢水) | В | 右 | 山崎 | 2.0k 上 362m 2.0k 上 299m | 63 | 計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) |

令和5年度利根川重要水防箇所一覧表

| 亚 | 54 7 44 | 重要周 | | 左 | 重要を | 水防箇所 | 7:T F | |
|----|-------------|----------------------|-------------|-----|-------|---------------------------------|-----------|---|
| 番号 | 図面対 象番号 | 種別 | 階 別 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k.m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 1 | 利右 120-1 | 堤体漏水 旧川跡 | B 要注 | 右 | 関宿三軒家 | 121.0k 121.0k下121m | 120. 8 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡 |
| 2 | 利右 120-2 | 堤体漏水 新堤防 | B 要注 | 右 | 関宿三軒家 | 121.0k下121m 120.5k下190m | 572. 6 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 令和3年8月20日完成 R2利根川右 岸三軒家外堤防整備他工事 |
| 3 | 利右 120-3 | 堤体漏水 | В | 右 | 関宿三軒家 | 120.5k下190m 118.0k | 2306. 1 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 4 | 利右 120-4 | 工作物 | В | 右 | 関宿台町 | 120.5k 下 200m | 1 箇所 | 境大橋 桁下高不足かつ流下能力不足 |
| 5 | 利右 117-1 | 堤体漏水 | В | 右 | 関宿台町 | 118.0k 下 250m 116.5k | 1252. 1 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 6 | 利右 116-1 | 堤体漏水 | В | 右 | 新田戸 | 116. 5k 116. 5k 下 250m | 250. 5 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) |
| 7 | 利右 116-2 | 堤体漏水 | В | 右 | 新田戸 | 116.5k下250m 116.0k下250m | 500. 7 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 8 | 利右 115-1 | 堤体漏水 | В | 右 | 桐ケ作 | 116.0k 下 250m 115.5k 上 220m | 30.0 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) |
| 9 | 利右 115-2 | 越水(溢水) 水) 堤体漏水 | B B | 右 | 桐ケ作 | 115.5k 上 220m 115.5k 上 165m | 55. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) |
| 10 | 利右 115-3 | 越水(溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 桐ケ作 | 115. 5k 上 165m 115. 5k 上 75m | 90. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) |
| 11 | 利右 115-4 | 越 水 (溢水) 堤体漏水水衝洗堀 | B B B | 右 | 桐ケ作 | 115.5k 上 75m 115.5k 下 180m | 255. 4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) 水衝部深掘れあり |

| 亚 | 四五 사 | 重要原 | 支 | 左右 | 重要 | 水防箇所 | 江巨 | |
|----|-------------|----------------------|-------------|------|------|----------------------------------|-----------|---|
| 番号 | 図面対 象番号 | 種別 | 階 別 | 石岸 別 | 地先名 | 粁杭位置 (k.m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 12 | 利右 115-5 | 越水(溢水) 堤体漏水 水衝洗堀 | B B B | 右 | 桐ケ作 | 115.5k 下 180m 115.5k 下 215m | 35. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) 水衝部深掘れあり |
| 13 | 利右 115-6 | 越水(溢水) 堤体漏水水衝洗堀 | B B B | 右 | 桐ケ作 | 115.5k下215m 115.0k下100m | 385. 4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) 水衝部深掘れあり |
| 14 | 利右 114-1 | 越水(溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 古布内 | 115.0k下100m 115.0k下250m | 149. 9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (水防団意見反映) |
| 15 | 利右 114-2 | 越水(溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 古布内 | 115.0k 下 250m 114.5k 下 160m | 409. 5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 16 | 利右 114-3 | 越水(溢水) 堤体漏水 水衝洗堀 | B B B | 右 | 古布内 | 114.5k 下 160m 114.0k 下 160m | 499. 5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 水衝部深掘れあり |
| 17 | 利右 113-1 | 堤体漏水 水衝洗堀 | ВВ | 右 | 古布内 | 114.0k下160m 113.5k上170m | 170. 1 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 水衝部深掘れあり |
| 18 | 利右 113-2 | 越水 (溢水) 堤体漏水水衝洗堀 | B B B | 右 | 古布内 | 113.5k 上 170m 113.5k | 170. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 水衝部深掘れあり |
| 19 | 利右 113-3 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 古布内 | 113.5k 113.5k下60m | 60. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 20 | 利右 113-4 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 古布内 | 113.5k 下 60m 109.5k | 3938. 3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) |
| 21 | 利右 109-1 | 越水 (溢水) | В | 右 | 木間ヶ瀬 | 109.5k 108.5k 上 188m | 813. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) |
| 22 | 利右 108-1 | 越 水 (溢 水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 小山 | 108. 5k 上 188m 108. 5k 上 147m | 40. 7 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) 旧川跡 |

| Ψ. | 5d 구구. | 重要原 | 芝 | 左 | 重要 | 水防箇所 | 7-T F | |
|----|-------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----|-------------------------------|-----------|--|
| 番号 | 図面対 象番号 | 種別 | 階 別 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 23 | 利右 108-2 | 越水 (溢水) | В | 右 | 小山 | 108.5k 上 147m 108.5k | 147. 5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) |
| 24 | 利右 108-3 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 小山 | 108.5k 108.5k下250m | 250. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 25 | 利右 108-4 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 小山 | 108.5k下250m 107.5k下250m | 998. 7 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) |
| 26 | 利右 107-1 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 小山 | 107.5k下250m 107.0k下250m | 499. 5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 27 | 利右 106-1 | 越水 (溢 水) 基礎地盤 漏水 | ВВ | 右 | 小山 | 107.0k下250m 106.0k下61m | 805. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能 に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 28 | 利右 105-1 | 越水(溢水) 基礎地盤漏水 | ВВ | 右 | 小山 | 106.0k下61m 106.0k下112m | 50.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能 に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 29 | 利右 105-2 | 越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧河川 | B B 要注 | 右 | 莚打 | 106.0k下112m 106.0k下254m | 142. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能 に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡 |
| 30 | 利右 105-3 | 越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 | B B B 要注 | 右 | 船形 | 106.0k下254m 105.5k上25m | 228. 5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能 に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡 |
| 31 | 利右 105-4 | 越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 | B B B 要注 | 右 | 船形 | 105.5k 上 25m 105.5k | 25. 4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 32 | 利右 105-5 | 越水(溢水) 水) 堤体漏水 旧川跡 | B B 要注 | 右 | 船形 | 105.5k 105.5k 下 25m | 25. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) 旧川跡 |
| 33 | 利右 105-6 | 越水 (溢 水) | B B | 右 | 船形 | 105.5k 下 25m 105.5k 下 251m | 225. 6 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |

| 亚 | | 重要周 | 美 | 左 | 重要 | 水防箇所 | 7壬 巨 | |
|----|--------------|----------------------|---------|-----|-----|--------------------------------|-----------|--|
| 番号 | 図面対 象番号 | 種別 | 階 別 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k. m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| | | 堤体漏水 旧川跡 | 要注 | | | | | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) 旧川跡 |
| 34 | 利右 105-7 | 越水 (溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 莚打 | 105.5k下251m 105.0k上150m | 100. 3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡 |
| 35 | 利右 105-8 | 越水 (溢 水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 船形 | 105.0k 上 150m 105.0k 上 90m | 60. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) 旧川跡 |
| 36 | 利右 105-9 | 越水 (溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 船形 | 105.0k 上 90m 105.0k 上 45m | 45. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡 |
| 37 | 105-10 | 越水 (溢 水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 船形 | 105. 0k 上 45m 105. 0k 下 35m | 80. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) 旧川跡 |
| 38 | 利右 104-1 | 越水 (溢 水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 船形 | 105.0k下35m 105.0k下105m | 70. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡 |
| 39 | 利右 104-2 | 越水 (溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 船形 | 105.0k 下 105m 105.0k 下 170m | 65. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) 旧川跡 |
| 40 | 利右 104-3 | 越水 (溢水) 水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 莚打 | 105.0k 下 170m 105.0k 下 180m | 10.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡 |
| 41 | 利右 104-4 | 越水(溢水) | В | 右 | 莚打 | 105.0k 下 180m 105.0k 下 250m | 70. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |
| 42 | 利右 104-5 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 莚打 | 105.0k下250m 104.5k下30m | 280. 3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 43 | 利右 104-6 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 莚打 | 104. 5k 下 30m 104. 5k 下 85m | 55. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 44 | 利右 104-7 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 莚打 | 104.5k下85m 104.0k上215m | 200. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 45 | 利右 104-8 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 目吹 | 104. 0k 上 215m 104. 0k | 215. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 46 | 利右 104-9 | 工作物 | В | 右 | 目吹 | 104.0k 上 200m | 1 箇所 | 芽吹大橋 桁下高不足かつ流下能力不足 |
| 47 | 利右 104-10 | 工作物 | В | 右 | 目吹 | 104.0k 上 200m | 1 箇所 | 芽吹大橋側道橋 流下能力不足 |
| 48 | 利右 103-1 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | B B | 右 | 目吹 | 104.0k 104.0k 下 250m | 250. 3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) |

| | | 重要原 | Ŧ | 左 | 重要 | 水防箇所 | | |
|----|-------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|---------------------------------|-----------|--|
| 番号 | 図面対 象番号 | 種別 | 階 別 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k.m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 49 | 利右 103-2 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 目吹 | 104.0k下250m 103.5k上220m | 30.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) |
| 50 | 利右 103-3 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 目吹 | 103. 5k 上 20m 103. 5k 下 60m | 80. 1 | 旧川跡 |
| 51 | 利右 103-4 | 越水(溢水) | В | 右 | 目吹 | 103.5k下65m 103.5k下70m | 5. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |
| 52 | 利右 103-5 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 目吹 | 103.5k下70m 103.5k下150m | 80. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 53 | 利右 103-6 | (重点) 越水 (溢 水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 目吹 | 103.5k下150m 103.0k上60m | 290. 3 | 危険個所(越水) 右岸 103.1k 付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 54 | 利右 103-7 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 目吹 | 103.0k 上 60m 103.0k 下 40m | 100. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) |
| 55 | 利右 102-1 | 越水(溢水) 堤体漏水 | ВВВ | 右 | 目吹 | 103. 0k 下 40m 103. 0k 下 180m | 140. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 56 | 利右 102-2 | 越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡 | B B 要注 | 右 | 目吹 | 103.0k下180m 103.0k下250m | 70. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡 |
| 57 | 利右 102-3 | 越水 (溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 目吹 | 103.0k下250m 102.5k上125m | 125. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡 |
| 58 | 利右 102-4 | 越水(溢水) | В | 右 | 目吹 | 102. 5k 上 125m 102. 5k 下 25m | 150. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |

| Ψ. | 5d 그 14 | 重要原 | Ŧ | 左 | 重要 | 水防箇所 | 731 E | |
|----|-------------|-----------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------|-----------|---|
| 番号 | 図面対 象番号 | 種別 | 階 別 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k.m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 59 | 利右 102-5 | 越水(溢水)水衝洗堀 | ВВ | 右 | 目吹 | 102. 5k 下 25m 102. 0k 上 175m | 300. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 水衝部深掘れあり |
| 60 | 利右 102-6 | 越水 (溢 水) 水衝洗堀 | ВВ | 右 | 目吹 | 102.0k 上 175m 102.0k 上 140m | 35. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) 水衝部深掘れあり |
| 61 | 利右 102-7 | 越水 (溢水) | В | 右 | 目吹 | 102.0k 上 140m 102.0k 上 125m | 15. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) |
| 62 | 利右 102-8 | 越水(溢水) | В | 右 | 目吹 | 102.0k 上 125m 101.5k 下 250m | 874. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |
| 63 | 利右 101-1 | 越水(溢水) 基礎地盤 漏水 | ВВ | 右 | 木野崎 | 101.5k下250m 101.0k下20m | 270. 0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能 に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 64 | 利右 100-1 | 越水 (溢水) 水) 基礎地盤 漏水 | ВВ | 右 | 木野崎 | 101.0k下20m 101.0k下65m | 45. 3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 65 | 利右 100-2 | 越水 (溢水) 水) 基礎地盤 漏水 | ВВ | 右 | 木野崎 | 101.0k下65m 100.5k下55m | 492. 6 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能 に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 66 | 利右 100-3 | 越水(溢水) 基礎地盤 漏水 | ВВ | 右 | 木野崎 | 100.5k下55m 100.5k下120m | 65. 1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 67 | 利右 100-4 | 越水 (溢水) 水) 基礎地盤 漏水 | ВВ | 右 | 木野崎 | 100.5k 下 120m 99.5k 上 267m | 780. 9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 |
| 68 | 利右 99-1 | 越水 (溢水) | В | 右 | 木野崎 | 99.5k 上 267m 99.5k 上 227m | 40.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |
| 69 | 利右 99-2 | 堤体漏水 | В | 右 | 三ツ堀 | 99.0k 上 85m 99.0k 上 80m | 5. 3 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 70 | 利右 99-3 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВВ | 右 | 三ツ堀 | 99.0k上80m 99.0k下144m | 223. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |

| 番 図面対 | | 重要度 | | | 重要 | 水防箇所 | 7元 巨 | |
|-------|------------|--------------------|--------------|-----|-----|---|-----------|---|
| 一号 | 象番号 | 種別 | 階 別 | 右岸別 | 地先名 | 粁杭位置 (k.m) | 延長 (m) | 重要なる理由 |
| 71 | 利右 98-1 | 堤体漏水 | В | 右 | 三ツ堀 | 99.0k下144m 99.0k下247m | 103. 3 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) |
| 72 | 利右 98-2 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 三ツ堀 | 堤防が低く背後家屋が浸水する可能性がある区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) | | |
| 73 | 利右 98-3 | (重点) 越水(溢 水) | В | 右 | 三ツ堀 | 99.0k下287m 98.5k下58m | 344. 9 | 堤防が低く背後家屋が浸水する可能性がある区間 危険個所(越水) 右岸 98.5k 付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(堤防高は計画堤防高未満) |
| 74 | 利右 98-4 | (重点) 越水(溢 水) | A | 右 | 三ツ堀 | 98.5k下237m 98.0k上121m | 168. 3 | 無堤部であり、計算水位より低い家屋 があり注意を要する区間 危険個所(越水) 右岸 98.2k 付近 計算水位と現況堤防高以上(堤防高は 計画堤防高未満) |
| 75 | 利右 97-1 | 堤体漏水 | В | 右 | 瀬戸 | 98.0k下241m 97.5k上196m | 65. 3 | 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 76 | 利右 97-2 | 越水 (溢水) 堤体漏水 | ВВ | 右 | 瀬戸 | 97.5k 上 196m 97.5k 下 60m | 255. 9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未 満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) |
| 77 | 利右 97-3 | 越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡 | B B 要注 | 右 | 瀬戸 | 97.5k 下 60m 96.5k 下 17m | 965. 9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡 |
| 78 | 利右 96-1 | 越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡 | B B 要注 | 右 | 瀬戸 | 96.5k下17m 96.5k下114m | 97. 2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡 |

1-3 野田市管理重要水防箇所

1. 河川等

利根川・江戸川の水位を確認することとともに、座生川及びくり堀川の水位についても降雨を含めて確認すること。

(1) 座生川

座生川の氾濫注意水位(警戒水位)(YP+6.5m)は、江戸川の水防団待機水位(通報水位)(YP+8.1m)より遥かに低いため野田市周辺への降雨状況のみならず、ダム上流部への降雨またはダムの放流状況を適宜確認して、座生川樋門及び排水機場操作要領により運転をして、内水被害が発生しないように心がけること。

(2) くり堀川・江川及び三ヶ尾排水路

降雨状況によっては巡回を行い、内水被害が発生し、またはすると思われたときは樋管・ 排水機場の管理者に通報してポンプ等の運転をするとともに必要がある場合は、堤防等の 低い部分に土のうを積んで防御をすること。

(3) 樋管·排水機場

野田市が管理している樋管・排水機場は河川の水位に注意し、必要ある時は管理者に通報し、運転操作の指示をする。

2. 汚水中継ポンプ施設等

野田市内への降雨状況によっては、それぞれの施設へパトロールして正常に作動している か確認し、適切な処置をする。

施設は次のものがある

- ◎川間南汚水中継ポンプ場、浅間下排水ポンプ場、平井汚水中継ポンプ場
- ◎梅郷第1樋管、山崎排水樋管
- ◎マンホールポンプ(七光台・すみらんど・鶴奉・花井臨港・上花輪・川間南・沼端・ 尾崎・清水公園東・台町第1・台町第2・桐ケ作・親野井第1・上原第1・上原第2・ 上原第3・上原第4・上原第5・荒井第1・立山第1・上羽貫第1・上羽貫第2・上羽貫 第3・七光台西・大殿井真福寺・西三ケ尾倉ノ端・南部工業団地・野田工業団地1・野田 工業団地2・愛宕東・中里工業団地・七光台幹線・山崎上宿・白鷺・野田梅郷第1号・野田梅郷第2号・野田梅郷第3号・野田梅郷第4号・野田梅郷第5号・野田梅郷第6号)
- ◎排水ポンプ (親野井・向ノ内・古布内・新宿・ひがし台・関宿台町・羽貫・中地・殿山・ 六丁・蕃昌・尾崎)

3. 道路冠水・側溝越流

野田市内に局地的に強い雨または長時間の降雨があった場合は、市内をパトロールし、必要に応じて排水ポンプ等を使用して道路冠水及び浸水を未然またはその被害を最小限に留めるように作業をするものとする。

該当箇所は次のものである

境・杉戸線(火の見下)・中戸地区(東葛飾病院付近)・我孫子関宿線柏寺落し堀・古布内 山坪地区・ひがし台団地周辺・台町東調整池付近・関宿ボデーショップ付近・河井会館付 近・いちいのホール周辺・関宿高校六丁四反水路・川間ガード下・ライフケア付近・花井 東(千葉マツダ野田店付近)・古紙リサイクルセンター㈱今井付近・西三ヶ尾旧イワブチ化成 付近等 第2章 水門、水防施設及び輸送

第2章 水門、水防施設及び輸送

2-1 水門施設(樋管)


| 記号 | 河川名 | 施設名 | 位置及び地先名 | 操作員氏名 及び連絡先 | 操作方法及び 操作基準 | 門扉の形式・寸法 | | | | |
|----|------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 利根川 | 町田 排水樋管 | 右98.5k上205m 三ツ堀地先 | 別紙による | 自動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鋼製スライドゲート 0.59m×0.62m×1門 | | | | |
| 2 | 利根川 | 下坪 排水樋管 | 右99.0k下 90m 三ツ堀地先 | 別紙による | 自動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鋼製スライドゲート 0.45m×0.50m×1門 | | | | |
| 3 | 江戸川 | 梅郷第二 排水樋管 | 左35k下199.8m 深井新田地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鋼製スライドゲート 1.8m×1.8m×1門 | | | | |
| 4 | 江戸川 | 中野台 排水樋管 | 左39.5k下24m 中野台地先 | 別紙による | 電動 逆流現象:閉 順流時:開 | ヒューム管 Φ0.75m×31.50m | | | | |
| 5 | 江戸川 | 岩名第三 排水樋管 | 左41.5k下170m 岩名地先 | 別紙による | 電動 逆流現象:閉 順流時:開 | コンクリート函 Φ0.45m×26.73m | | | | |
| 6 | 江戸川 | 五駄沼 排水樋管 | 左45.0k下103m 尾崎地先 | 別紙による | 電動 逆流現象:閉 順流時:開 | コンクリート函 3.125m×2.9m×2連 | | | | |
| 7 | 江戸川 | 殿堀 排水樋管 | 左45.5k下155m 東金野井地先 | 別紙による | フラップゲート 自然流下 | ヒューム管 Φ0.30m×34.0m | | | | |
| 8 | 江戸川 | 前田 排水樋管 | 左46.0k上250m 東金野井地先 | 別紙による | フラップゲート 自然流下 | ヒューム管 Φ0.50m×36.50m | | | | |
| 9 | 江戸川 | 新和田 排水樋管 | 左42.5k上80m 岩名地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鉄製スライドゲート 1.5m×1.5m×1門 | | | | |
| 10 | 江戸川 | 岩名第二 排水樋管 | 左42.0k上145m 岩名地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | ヒューム管 Φ0.9m×46.78m | | | | |
| 11 | 利根運河 | 西新田 排水樋管 | 右2.0k下100m 西深井地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | ヒューム管 Φ0.6m×15.50m | | | | |
| 12 | 利根運河 | 山崎 排水樋管 | 右2.5k下100m 山崎地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鉄製スライト・ケート 2.1m×2.1m×1門 | | | | |
| 13 | 利根運河 | 境田 排水樋管 | 右4.5k上200m 下三ヶ尾地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | ヒューム管 Φ0.8m×23.30m | | | | |
| 14 | 利根運河 | 立山 排水樋管 | 右5.5k下100m 上三ヶ尾地先 | 別紙による | 手動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鉄製スライドゲート 1.0m×1.2m×1門 | | | | |
| 15 | 利根運河 | 梅郷第一 樋管 | 右1.6k上 8m 西深井地先 | 別紙による | 電動 逆流現象:閉 順流時:開 | 鋼製ローラーケート 5.5m×3.2m×2門 | | | | |

2-2 水門施設(排水機場)


| ⇒ ¬ | | | | | ポン | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------|------------------|-------|--------|-------|----|------------------------------|--|--|--|--|
| 記号 | 河川名 | 施設名 | 地先名 | 形式 | 口径 | 排水量 | 出力 | 台数 | 操作員氏名及び連絡先 | | | | |
| | Z.110.111 | III | | | (mm) | (m³) | (kw) | | -tarte II land total de land | | | | |
| 1 | 利根川 | 桐ケ作揚 排水機場 | 桐ケ作地先 | 横軸斜流 | 800 | 3.50 | 110 | 1 | 東葛北部土地改良区 | | | | |
| | | | | | 1,000 | | 220 | 1 | 7129-4013 | | | | |
| | 利根川 | 出州 | 木間ヶ瀬地先 | 横軸斜流 | | | | | 農政課 | | | | |
| 2 | | 排水機場 | | | 1,550 | 10.50 | 550 | 2 | (東葛北部土地改良区) | | | | |
| | | | | | | | | | 7125-1111 | | | | |
| 3 | 利根川 | 船形揚 | 船形地先 | 横軸斜流 | 1,350 | 10.60 | 400 | 2 | 東葛北部土地改良区 | | | | |
| | | 排水機場 | | | 1,000 | 10.00 | 185 | 1 | 7129-4013 | | | | |
| 4 | 利根川 | 目吹揚 | 目吹地先 | 横軸斜流 | 1,200 | 4.00 | 240 | 1 | 東葛北部土地改良区 | | | | |
| 4 | | 排水機場 | | | 800 | 4.00 | 132 | 1 | 7129-4013 | | | | |
| | 江戸川 | 新五駄 | 東金野井地先 | 横軸斜流 | 1,000 | 5.82 | 170 | 1 | 農政課 | | | | |
| 5 | | 排水機場 | | | 1,350 | | 330 | 1 | (五駄土地改良区) | | | | |
| | | | | | | | | | 7125-1111 | | | | |
| | 江戸川 | 五駄 | 東金野井地先 | 渦巻 | 800 | | 125 | 1 | 五駄土地改良区 | | | | |
| 6 | | 排水機場 | | | 500 | 1.86 | 50 | 1 | 7129-4966 | | | | |
| | 江戸川 | 座生川 | 岩名地先 | 立軸斜流 | 0.400 | 10.50 | (PS) | | 管理課 | | | | |
| 7 | | 排水機場 | | | 2,400 | 12.50 | 1,600 | 4 | 7125-1111 | | | | |
| | 江戸川 | 浅間下 | 中野台地先 | 立軸斜流 | 1,000 | 120.00 | (PS) | 2 | 下水道課 | | | | |
| 8 | | 排水機場 | | | 80 | 0.70 | 180 | 1 | 7125-1111 | | | | |
| | | | | | | | 3.7 | | | | | | |
| _ | 江戸川 | 南部 | 深井新田地先 | 横軸斜流 | | | | _ | 南部土地改良区 | | | | |
| 9 | | 排水機場 | | | 600 | 0.70 | 45 | 2 | 7122-2389 | | | | |
| | 利根運河 | 江川 | 上三ヶ尾地先 | 渦巻 | | | | | 江川土地改良区 | | | | |
| 10 | | 排水機場 | | 横軸渦巻 斜流 | 800 | 2.50 | 150 | 2 | 7138-1698 | | | | |
| | 利根運河 | 新江川 | 上三ヶ尾地先 | 立軸斜流 | | | | | 農政課 | | | | |
| 11 | | 排水機場 | | | 1,100 | 6.00 | 400 | 2 | (江川土地改良区) | | | | |
| | | | | | | | | | 7125-1111 | | | | |
| | 利根運河 | 新南部 | 西深井地先 | 横軸斜流 | | | | | 農政課 | | | | |
| 12 | , | 排水機場 | | 2 1 64 1 1 1 1 1 | 1,500 | 17.13 | 550 | 3 | (南部土地改良区) | | | | |
| | | | | | 1,500 | 110 | 300 | | 7125-1111 | | | | |
| | | | | | | | | | 1140 1111 | | | | |

2-3 水門等操作の連絡系統図

(樋管)

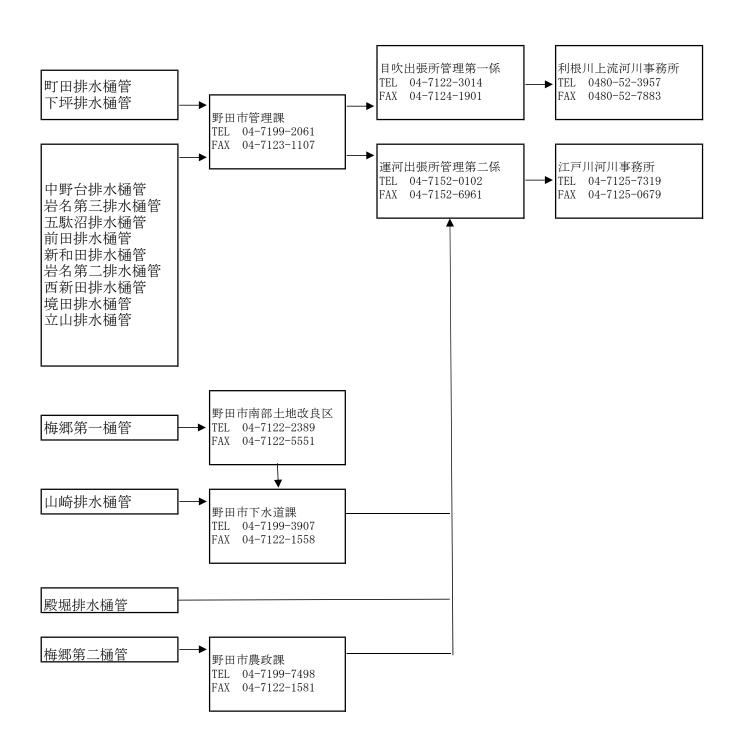

(排水機場)

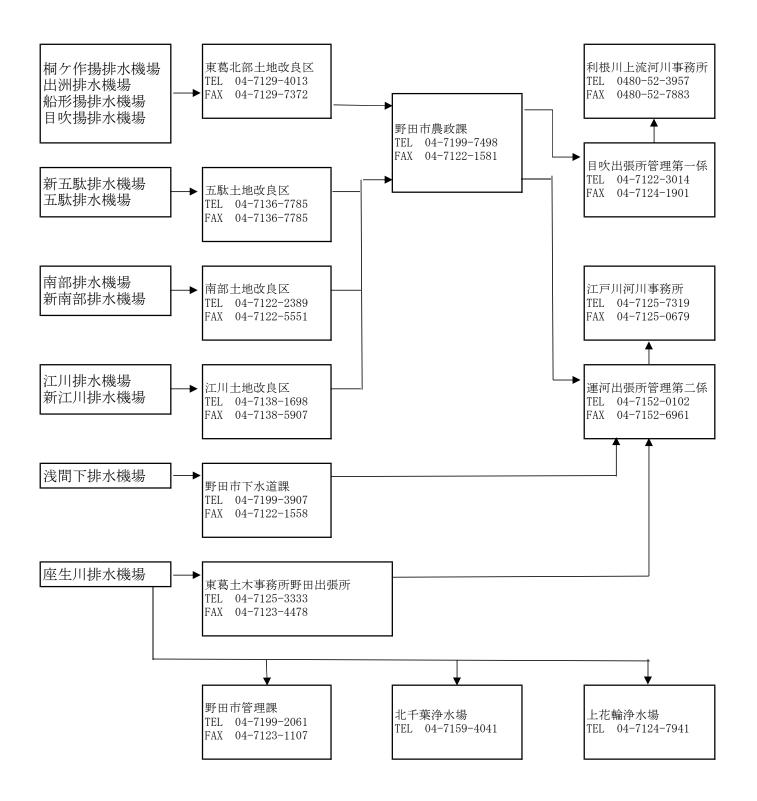

•

2-4 水防施設

| | | | 水 | 防 | 貨 | ŧ t | 才 | | | | | | 水 | Ē | 坊 | 器 | 1 | 材 | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------|----------|-----|----------|----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | S.K | S.K パ | | 防 | 丸 | 鉄 | そ | 竹 | 掛 | 手 | 鉄 | ス | 鎌 | ナ | ° | 鋸 | 木 | 0) | 杭 | |
| 河川名 | 水防倉庫名 | 設置場所 | 土 | | 縄 | 水 シ | 太 | | の | と | | | ハ | コ | | タ | ン | | バ | IJ | 打用 | その |
| | | (設置年月日) | の | イ | | | < | | | げ | | | ン | | 小 | 包 | | | サ | ぎ | タ | 他 |
| | | | う (枚) | ル (本) | (玉) | ト (枚) | い (本) | 線 (kg) | 他 | 鎌 (丁) | 矢 (丁) | 斧 (丁) | (丁) マ | プ (丁) | (丁) | (工) 工 | チ (丁) | 鎌 (丁) | ₹ (丁) | り (丁) | コ (丁) | |
| | | 野田市小山 | | | . , | () () | | , 0, | | | , , , | | | | | | | | | | | |
| 利根川 | 野田市小山 水防倉庫 | 3127番地 S.45.7.31設置 | | 87 | 15 | 2 | 31 | 2 | | | 1 | 0 | 1 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 33㎡ 野田市山崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川 | 野田市南コ ミュニティセン | 2008番地 H.1.5.1設置 | 1,000 | 100 | 29 | 1 | 39 | 1 | | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | 49 m² | | | (丸) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利根 川 江戸 川 | 関宿支所 | 野田市東宝珠花 237番地 S.46設置 | 1,200 | 133 | 1 | 2 | | 0 | | 13 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | つるはし2 |
| 7'1 | | 33.05㎡ 野田市二ツ塚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 木杭 28 |
| | 野田巾用分 署水防資器 | 139-91番地 H4.3.31設置 | | l | | 32 | 3 | | | | 23 | 11 | | 63 | 9 | | 2 | 10 | | | | /N/)L 20 |
| | | 14.6 m ² | | | (丸) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川 | 野田市消防 署北分署 | 野田市船形 1550-2番地 | 1,600 | | 24 | | 3 | | | | 0 | 0 | | 33 | | | | | | | | |

